

## موضوع: دستورالعمل رفع ایراد بیرون زدن شیلنگ هوای توربشارژر در خودرو شاهین

### قابل توجه نمایندگی های خدمات دهنده به خودرو شاهین

احتراماً با توجه به مشاهده ایراد بیرون زدن شیلنگ توربشارژر در شبکه خدمات پس از فروش که منجر به اختلال در عملکرد توربشارژر و کاهش توان خودرو می گردد به اطلاع نمایندگیهای مجاز می رساند ایراد مذکور بعضاً به علت عدم آب بندی اتصالات مدار هوای رسانی از محفظه هواکش به توربشارژر به دلیل پایین بودن قطر سر شیلنگی قطعه کanal هواکش می باشد.



قطعه معیوب: نک ناقص

قطعه سالم: نک کامل



بیرون زدن شیلنگ

## تصویب کننده

## تایید کننده

## تهیه کننده

نام: سیروان زیری

نام: محمد تقی بدیعی

نام: حمید رضا ملکی

امضاء

امضاء

امضاء

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | شماره: ۵۸ | نوع خودرو: شاهین |
| صفحه ۲ از ۲       |           |                  |



(مدیریت فنی و گارانتی)

**موضوع: دستور العمل رفع ایراد بیرون زدن شیلنگ هواي توربوشارژر در خودرو شاهین**

دستورالعمل رفع عیب:

قطر سر شیلنگی (از پشت نک) را اندازه گیری نمایید. در صورتی که عدد مشاهده شده پایین تر از 29.9 mm باشد قطعه کanal هواکش را تعویض نمایید. در صورتی که قطر سر شیلنگی بالاتر از عدد ذکر شده بود از محکم بودن بست آن اطمینان حاصل نمایید. قابل ذکر است در حال حاضر قطعه کanal هواکش اصلاح شده است.



سریال قطعات:

| ردیف | شرح قطعه                 | سریال قطعه |
|------|--------------------------|------------|
| ۱    | مجموعه کانال ورودی هواکش | ۸۶۰۰۴۰     |

زمان استاندارد:

| ردیف | شرح عملیات                                         | کد اجرت       |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| ۱    | پیاده و سوار و یا تعویض کردن لوله ورودی توربو شارژ | C4526H00 - SH |

| تصویب کننده               | تایید کننده                  | تهیه کننده                 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| نام: سیروان زیری<br>امضاء | نام: محمد تقی بدیعی<br>امضاء | نام: حمیدرضا ملکی<br>امضاء |