

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

صفحه ۱ از ۲

شماره: ۶۳

نوع خودرو: شاهین

موضوع: نصب اورینگ سنسور ABS بر روی هاب بیرینگ اکسل عقب(توپی چرخ عقب) خودروی شاهین

قابل توجه نمایندگی های مجاز شاهین

احتراماً با توجه به اعلام شرکت خودروساز، مبنی بر ضرورت جلوگیری از زنگ زدگی احتمالی هاب بیرینگ اکسل عقب در برخی از خودروهای شاهین مقتضی است نمایندگی های محترم نسبت به بازدید و نصب اورینگ سنسور ABS بر روی هاب بیرینگ اکسل عقب ، به منظور ضد خطاسازی این امر مطابق دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.

لازم به توضیح است شماره شناسی خودروهای مورد نظر متعاقباً از سوی مدیریت امور شبکه اعلام می گردد.



اورینگ سنسور ABS



هاب بیرینگ اکسل عقب(توپی چرخ عقب)

روش انجام کار:

- بازدید صدای غیر عادی بلبرینگ و لقی چرخ عقب.
- در صورت عدم وجود صدا و لقی بلبرینگ، پیچ اتصال سنسور ABS از روی پوسته اکسل باز شده و بعد از مونتاژ اورینگ سنسور، پیچ را با گشتاور ۸.۸-۹.۸ نیوتون متر سفت گردد.



تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: سیروان زیری امضاء	نام: محمد تقی بدیعی امضاء	نام: حمیدرضا ملکی - حمیدرضا تقی پوریان امضاء

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

صفحه ۲ از ۲

شماره: ۶۳

نوع خودرو: شاهین

موضوع: نصب اورینگ سنسور ABS بر روی هاب بیرینگ اکسل عقب(توپی چرخ عقب) خودروی شاهین

۳- اورینگ سنسور ABS را با آگشته کردن به روانکار بر روی سنسور مونتاژ نموده و بر روی هاب بیرینگ(توپی چرخ عقب) بسته شود.



توجه: در صورت مشاهده لقی یا صدای غیرعادی بلبرینگ در تعداد محدودی از خودروها، می بایست پس از حصول اطمینان از عیب یابی، نسبت به تعویض قطعه توپی چرخ عقب با شماره سریال ۸۶۰۱۵۳ اقدام گردد. در ضمن زمان استاندارد تعمیرات مربوطه در صورت نیاز برای یک طرف کد R7050C31 و برای دو طرف R7050C32 می باشد لازم به توضیح است احتمال وجود صدای غیرعادی بلبرینگ در خودروهای مشمول فراخوان کم بوده و در این خصوص می بایست دقت لازم بعمل آید.

۴- دقت شود در صورت تعویض و استفاده از هاب بیرینگ نو، مراحل ۲ و ۳ یعنی مونتاژ اورینگ بر روی مجموعه سنسور و هاب بیرینگ انجام گردد.

۵- گشتاور بستن هاب بیرینگ به پوسته اکسل ۸۰-۱۰۰ نیوتن متر می باشد لذا با توجه به اینمی بودن اتصالات هاب بیرینگ بر روی فلنچ اکسل عقب، نسبت به استفاده از ترکرنج و چک مارک اتصالات اقدام گردد.

سریال قطعه	شرح قطعه	سریال قطعه:
۸۶۱۹۸۷	اورینگ سنسور ABS چرخ عقب	

زمان استاندارد:

کد اجرت	شرح عملیات
R7050C30	عدم انطباق بازدیدو نصب اورینگ هاب بیرینگ اکسل عقب

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: سیروان زیری امضاء	نام: محمد تقی بدیعی امضاء	نام: حمیدرضا ملکی - حمیدرضا تقی پوریان امضاء